

Beton Ciré Treppen

1. Vorbereitung:

- Prüfen Sie zuerst die Festigkeit der zu beschichtenden Fläche
- Ggf lose Stücke/ Fliesen entfernen
- Buckel und Unebenheiten abschlagen / weg fräsen bis der Untergrund eben ist (alle Unebenheiten wirken sich auf das Ergebnis aus)
- Schützen Sie ggf. angrenzende Bodenbeläge und Bauteile wie Wände usw. durch entsprechendes Abkleben und mechanische Trennung
- Größere Vertiefungen vor Arbeitsbeginn mit Ardex 300 auffüllen (1 Tag Trocknungszeit)

2. Grundieren:

- Betongrund dünn aber deckend mit einer langflorigen Malerwalze auftragen (Trocknungszeit 1-2 Stunden)

3. Gewebe einlegen und Eckschienen setzen:

- Spachteln Sie mit Ardex AR 300 und Gewebe gut deckend die Stufen und Gegenstufen
- Setzen Sie die Gewebeeckschienen auf die Außenecken und drücken Sie diese leicht in die Spachtelmasse
- Richten Sie die Schienen aus dass die Stufen in Waage und Winkelig sind (2 Std. warten)
- Anschließend erfolgt die Zweite Spachtelung mit Ardex dünner als die erste aber so, dass man das Gewebe nicht mehr sieht Trocknungszeit 1 Tag

4. Anschleifen und Absaugen:

- Wenn die Schicht gut durchgetrocknet ist, schleifen Sie die Flächen leicht an, ohne zu viel Druck auszuüben (ohne Kratzen – Körnung P80)
- Saugen Sie anschließend die Flächen gründlich ab

5. Grundieren:

- Tragen Sie erneut eine Schicht Betongrund dünn aber deckend mit einer langflorigen Malerwalze auf Trocknungszeit 1-4 Stunden

6. Beton Ciré spachteln:

- Die erste Lage dünn „über Korn“ spachteln (ca. 1mm)
- Am besten mit einer Venzianischen Glättkelle
- Trocknungszeit 1-4 Stunden
- Die Fläche leicht anschleifen (Körnung P80) und absaugen
- Spachteln Sie die zweite Lage ebenfalls dünn über Korn (ca. 1mm)
- Bei Ecken verwenden Sie am besten eine Innen- und eine Außeneckenkelle
- Trocknungszeit 1 Tag



7. Schleifen & Absaugen:

- Schleifen Sie die einzelnen Stufen und Gegenstufen unter Zuhilfenahme von einem Exzentrerschleifer (Körnung P80)
- Ecken und Kanten schleifen Sie am besten per Hand
- Saugen Sie anschließend die Flächen gründlich ab

8. Lackieren/ Versiegeln:

- Als letzten Schritt lackieren (versiegeln) Sie 2-3x mit der Betonkonzept 2k PU Versiegelung (Anleitung: [betonkonzept.com/anleitungen/](https://www.betonkonzept.com/anleitungen/) Abschnitt 2K PU Lack). Verwenden Sie hierfür eine Lackrolle
- Rühren Sie Lacke immer mechanisch mit einem Rührgerät an
- Rühren Sie immer nur soviel Lack an wie Sie in einer Stunde verbrauchen bzw. für eine Schicht
- Die Trocknungszeit zwischen dem Lackieren beträgt 1-2 Stunden
- Die Trocknungszeit nach der letzten Schicht beträgt 8 Stunden
- Wir empfehlen beim gesamten Lackiervorgang Handschuhe und eine Schutzbrille zu tragen



**Herzlichen Glückwunsch
Sie haben es geschafft!**